


تقویت کننده ترنسدیوسرهای  
مبتنی بر استرین گیج

فهرست

- 
- ۱) توضیحات عمومی
  - ۲) بلوک دیاگرام ماژول
  - ۳) تنظیمات ورودی/خروجی
  - ۴) اندازه گیری نیرو
  - ۵) اندازه گیری توسط سنسورهای مبتنی بر استرین گیج
  - ۶) اندازه گیری توسط استرین گیج
  - ۷) محاسبه استرین
  - ۸) کالیبراسیون ورودی/خروجی
  - ۹) کالیبراسیون شانت


## ۱. توضیحات عمومی

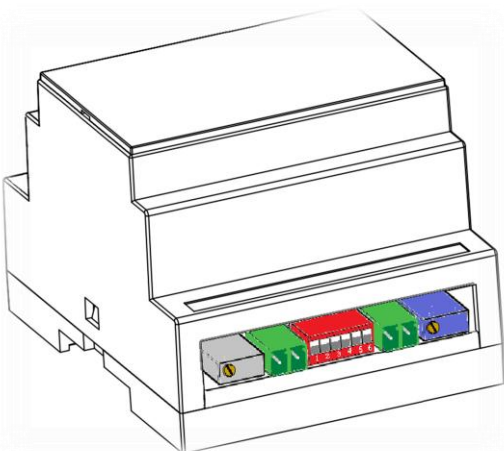

نمای ترنسمیتر از سمت ورودی

این ماژول یک ترنسمیتر با قابلیت نصب بر روی ریل برای لودسل یا سنسورهای مبتنی بر استرین گیج می‌باشد. ۳۰۱۴ به همراه ترنسدیوسری که به آن متصل می‌شود، یک سیستم اندازه‌گیری کامل را تشکیل می‌دهد.

خروجی می‌تواند بطور مستقیم جهت کنترل یک فرآیند بکار گرفته شود. تمام مدارهای ماژول بصورت آنالوگ پیاده‌سازی شده است و تنظیمات متنوعی جهت انطباق با کاربردهای مختلف فراهم شده است.

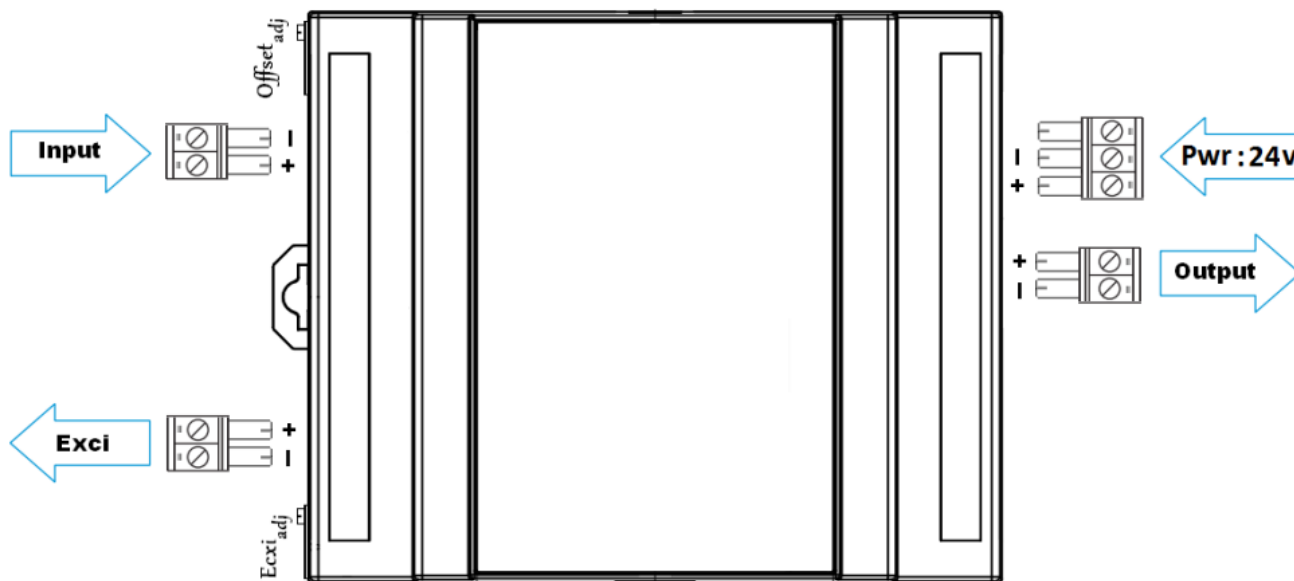


نمای ترنسمیتر از بالا

توضیحات	نام کانکتور
تغذیه مدار پل و تستون (مقدار پیش فرض ۱۰ ولت)	<b>Exci</b>
سیگنال ورودی	<b>Input</b>
تغذیه dc ماژول می‌باشد. ( $24v \pm 10\%$ )	<b>Pwr</b>
ولتاژ (یا جریان) خروجی	<b>Output</b>

## ۲. بلوک دیاگرام ماژول


شکل زیر بلوک دیاگرام ماژول را نمایش می‌دهد.

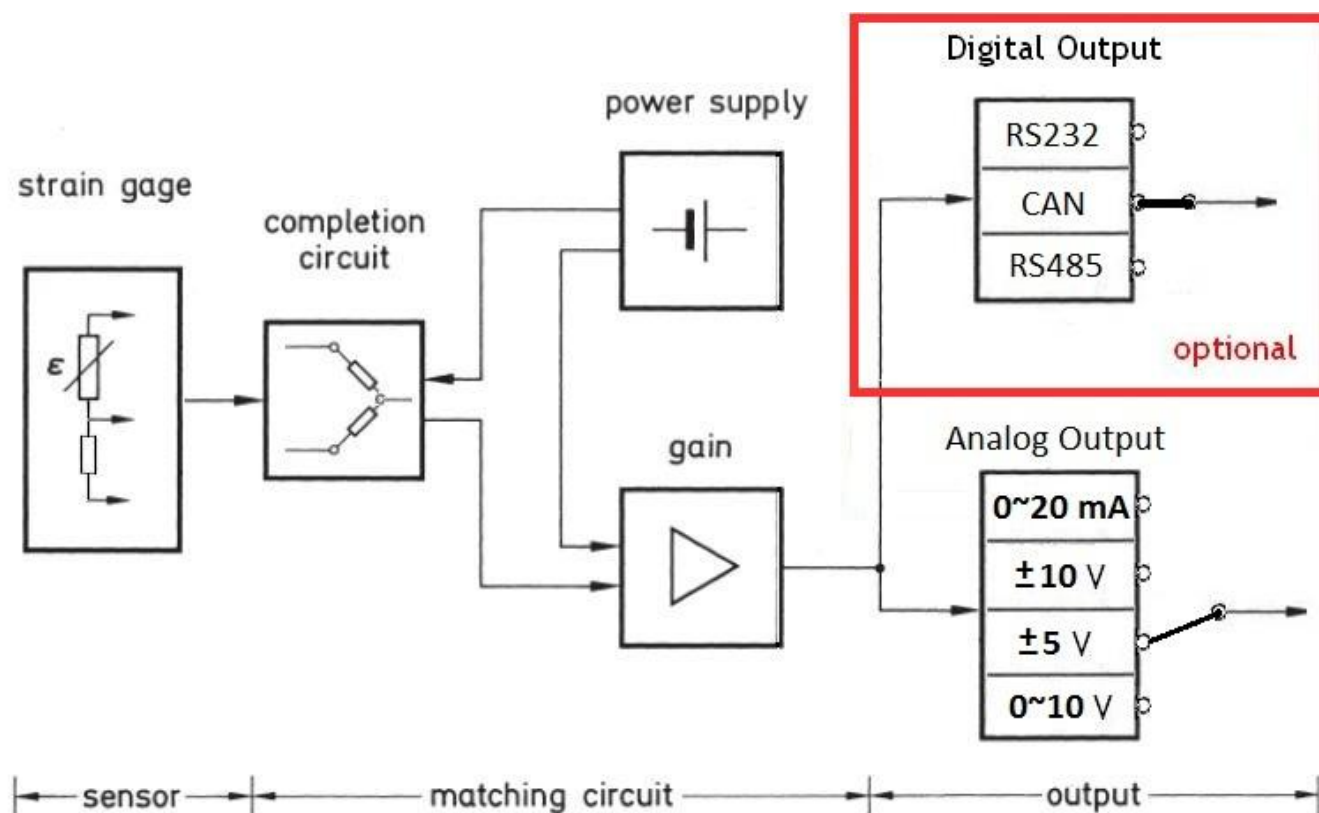

ذکر چند نکته در مورد این بلوک دیاگرام ضروری است.

- اگر پل وتستون در حالت پل  $1/4$  یا نیم‌پل تنظیم شود، نیم دیگری از مدار پل در داخل ماژول تشکیل می‌شود. در حالت تمام‌پل، نیم‌پل داخلی از مدار خارج می‌گردد.
- تغذیه مدار پل قابل تنظیم است و بدون ایزولاسیون از تغذیه اصلی فراهم شده است.
- خروجی‌های دیجیتال در این ماژول وجود ندارد و تنها بنا بر سفارش اضافه می‌شود.

## ۳. تنظیمات ورودی/خروجی

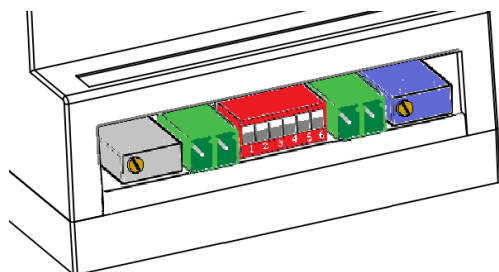

الف) تنظیمات ورودی

- دو پتانسیومتر یکی جهت تغییر آفست (واقع در سمت چپ) و دیگری جهت تنظیم ولتاژ تغذیه پل (سنسور) در محدوده‌ی ۱ تا ۱۰ ولت در سمت راست تعبیه شده است.
- شش عدد سوئیچ برای تنظیمات دیگر ورودی در نظر گرفته شده است. انتخاب نوع مدار پل توسط دو سوئیچ ۱ و ۲، امکان حذف یا اضافه شدن مدار تغییر آفست با سوئیچ ۴ و انتخاب بازه ورودی توسط دو سوئیچ ۵ و ۶ انجام می‌گیرد. (● = ON)
- در ابتدای هر تست یا آزمایش سوئیچ ۴ مربوط به آفست را در حالت OFF قرار دهید و خروجی را بررسی کنید. اگر لازم بود آن را در حالت ON قرار دهید و توسط پتانسیومتر تنظیم کنید.

تنظیمات ورودی	۱	۲	۳	۴	۵	۶
نوع مدار پل Half یا Quarter	●					
نوع مدار Full-Bridge		●				
امکان تغییر آفست در Bridge				●		
بازه ورودی ±۱۰ mV					●	●
بازه ورودی ±۲۰ mV					●	

به عنوان مثال اگر یک لودسل (نوع مدار پل Full-Bridge) در اختیار داشته باشیم و بخواهیم بدون تغییر در آفست آن را بخوانیم و عدد حساسیت لودسل معادل  $2\text{mV}/V$  باشد. باید تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهیم:




اگر مقدار ولتاژ تغذیه سنسور را تغییر ندهیم، در حالت پیش فرض ۱۰ ولت می‌باشد. بنابراین محدوده خروجی

$$\text{بایستی روی } 20\text{ mV} = 10\text{ V} * 2 \frac{\text{mV}}{\text{V}} \text{ تنظیم شود.}$$

ب) تنظیمات خروجی


برای انتخاب نوع و محدوده‌ی سیگنال خروجی باید سوئیچ‌های ۱ تا ۶ در سمت خروجی مطابق جدول زیر تنظیم شود. (● = ON)

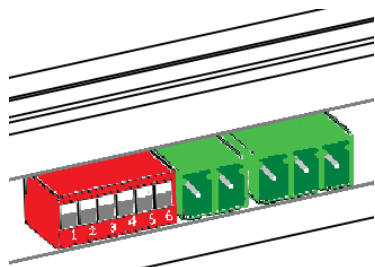

تنظیمات بازه خروجی	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۰~۲۰ mA	●	●			●	
±۱۰ V				●		●
±۵ V	●			●		●
۰~۱۰ V		●		●		●


اگر خروجی از نوع ولتاژ باشد، ولتاژ خروجی می‌تواند توسط یک ولتمتر دقیق اندازه‌گیری شود و یا توسط یک دستگاه داده برداری ثبت و ضبط شود.

اگر خروجی از نوع جریانی تنظیم شده باشد، اندازه‌گیری از فاصله دور (تا حدود ۳۰ متری) میسر می‌باشد. می‌توانیم بطور مستقیم جریان را اندازه‌گیری کنیم و یا با قرار دادن یک مقاومت ۲۵۰ اهم در حلقه، جریان خروجی ماژول را به ولتاژ تبدیل کنیم. در این حالت توصیه می‌شود از زوج سیم بهم تابیده استفاده شود.

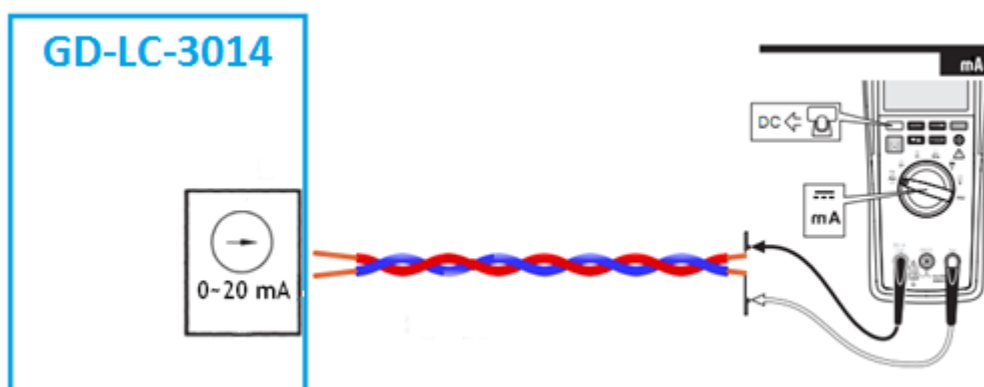

## ۴. اندازه‌گیری نیرو

این ماژول برای اندازه‌گیری نیرو توسط انواع لودسل‌های فشاری و فشاری-کششی مناسب است. کافی است سیم‌های ولتاژ تغذیه و خروجی لودسل را به صورت صحیح به ماژول متصل کنید و تنظیمات سوئیچ‌ها را مطابق نیاز خود انجام دهید.

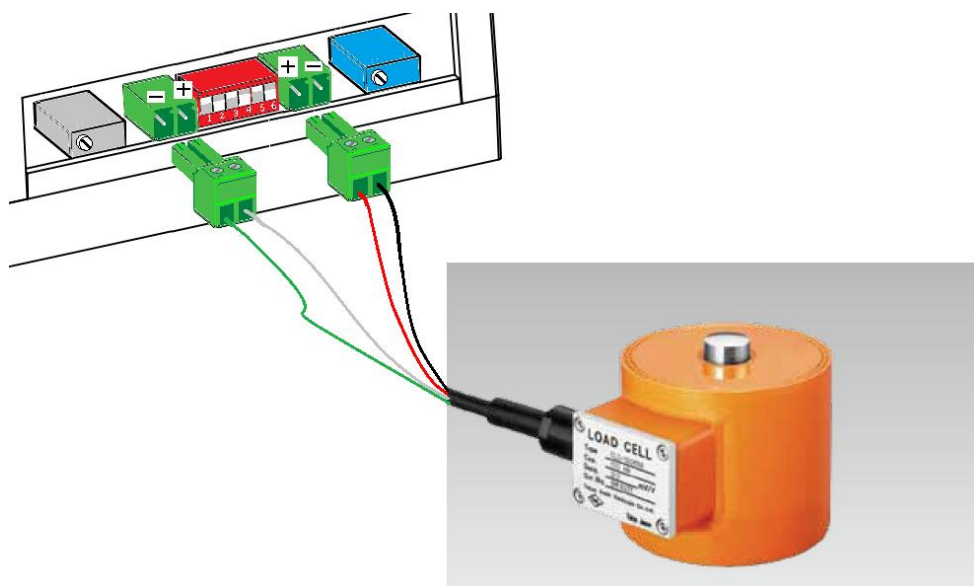

برای مثال، با فرض اتصال یک لودسل ۱۰ ton فشاری-کششی با حساسیت  $1.965 \text{ mV/V}$  به ماژول مراحل اندازه‌گیری را دنبال می‌کنیم.

**گام اول)** تنظیمات در سمت ورودی

تغذیه ماژول (Exci) به صورت پیش فرض روی  $10\text{V}$  کالیبره شده است. با متصل کردن این ولتاژ به لودسل، بیشترین خروجی برابر  $\pm 1.965 * 10 = \pm 19.65 \text{ mV}$  خواهد بود. با فرض نداشتن آفست (صفر بودن ولتاژ، هنگام بی باری لودسل) نیازی به تغییر آفست نداریم و بایستی سوئیچ‌های سمت ورودی را مطابق شکل روبرو تنظیم کنیم.



## گام دوم) تنظیمات در سمت خروجی

حالت اول - خروجی ولتاژی  $\pm 1.0V$  مورد نظر است. وضعیت سوئیچ ها مطابق شکل زیر خواهد بود.



در این حالت انتظار داریم در حالت بی باری، ولتاژ خروجی لودسل صفر ولت باشد. اگر خروجی صفر نبود می توان آن را بصورت نرم افزاری در دستگاه داده برداری جبران کرد یا به روش سخت افزاری سوئیچ شماره ۴ در سمت ورودی را در وضعیت ON قرار دهیم و پتانسیومتر سمت چپ را تنظیم کنیم تا خروجی صفر شود.


حالت دوم - خروجی ولتاژی  $0 \sim 1.0V$  مورد نظر است. پس از تنظیم سوئیچ ها در حالت متناظر انتظار داریم در حالت بی باری خروجی  $+5.00V$  باشد. با افزایش نیروی فشاری، ولتاژ تا  $1.0V$  زیاد می شود و با افزایش نیروی کششی، ولتاژ تا  $0V$  کم می شود.

حالت سوم - خروجی جریانی  $0 \sim 20mA$  مورد نظر است. پس از تنظیم سوئیچ ها انتظار داریم در حالت بی باری خروجی  $10mA$  باشد. با افزایش نیروی فشاری، جریان تا  $20mA$  زیاد می شود و با افزایش نیروی کششی، جریان تا  $0mA$  کم می شود.

## ۵. اندازه‌گیری توسط سنسورهای مبتنی بر استرین گیج

هر نوع سنسور موجود در بازار که مبتنی بر استرین گیج باشد، قابل اتصال به این ماژول است. از جمله این سنسورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- Pressure Transducer
- Displacement Transducer
- Acceleration Transducer

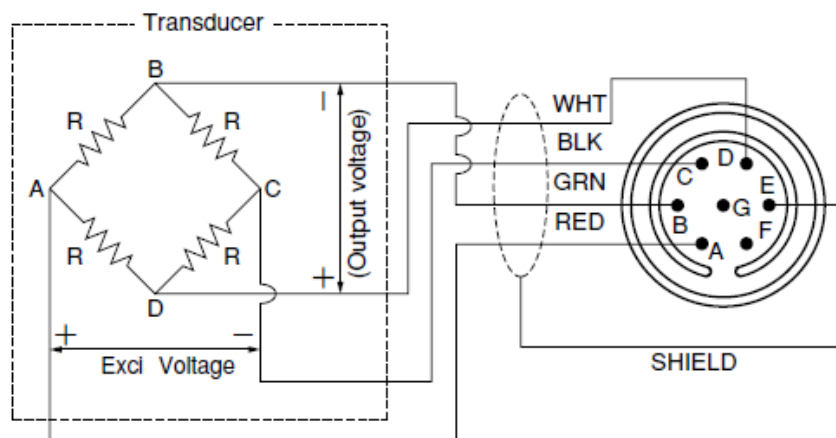



تنظیمات ورودی و خروجی با کمی تغییرات، مانند لودسل می‌باشد.




## ۶. اندازه‌گیری توسط استرین گیج

### ۱- حالت استرین گیج تک (Single) یا پل $1/4$ (Quarter- Bridge)

در این پیکربندی تنها یک مقاومت فعال (استرین گیج  $R_4$ ) وجود دارد که در راستای محور اصلی استرین (محوری یا خمشی) روی قطعه‌ی تست نصب شده است و استرین را تحمل می‌کند. سایر مقاومت‌های مدار پل ثابت هستند. کاربرد این آرایش معمولاً جایی است که سنسور روی یک قطعه مکانیکی چسبانده شده و هدف تحلیل کرنش‌های قطعه‌ی مورد آزمایش است.

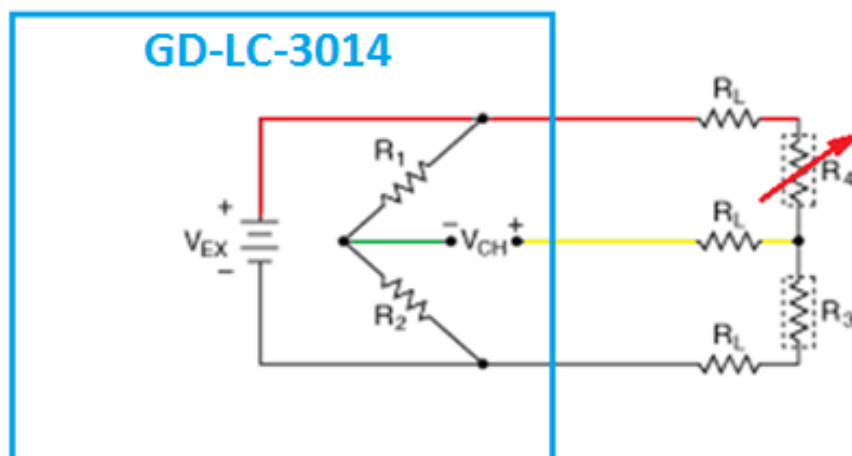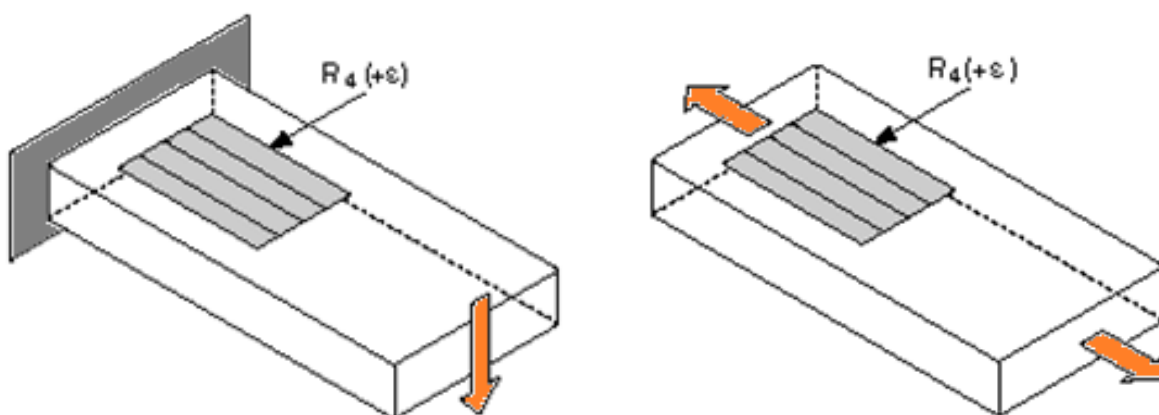

مقاومت  $R3$  مقداری برابر با مقدار اهم استرین گیج دارد و در کاربردهای عادی غیر فعال است. این مقاومت روی برد واسط (PCB کوچکی در کنار گیج) چسبانده می‌شود و با نام dummy شناخته می‌شود. به این ترتیب نیمی از مدار پل در خارج از ماژول تکمیل می‌شود.

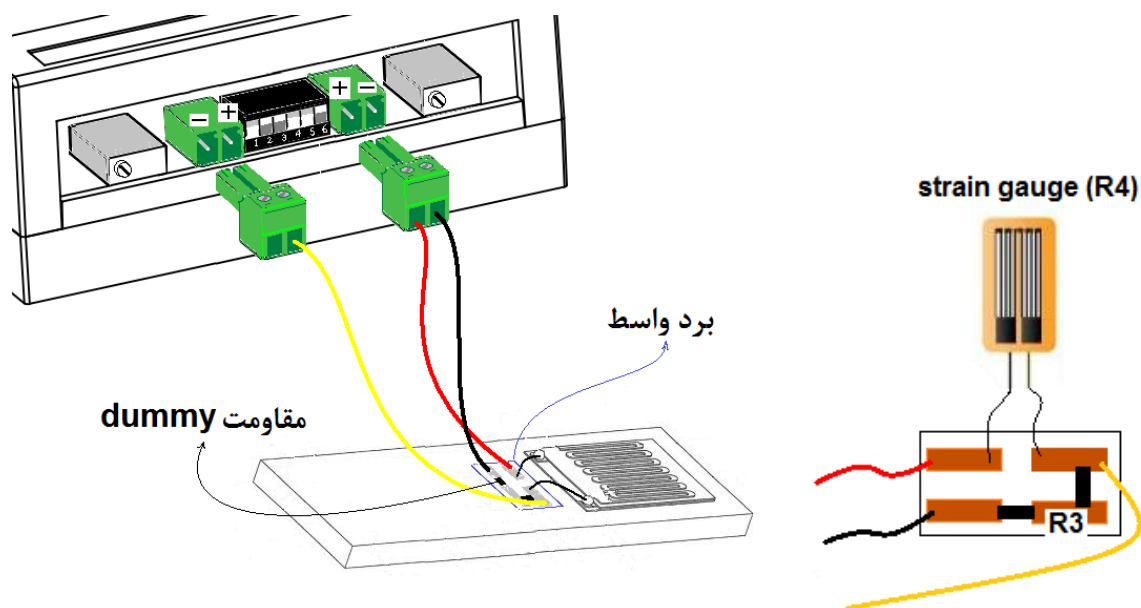


دو برد واسط به همراه ماژول قابل سفارش است. یکی جهت بکارگیری استرین گیج ۳۵۰ اهمی و دیگری برای سنسور ۱۲۰ اهمی. در صورتی که مقاومت گیج مقدار دیگری باشد، کافی است یک مقاومت برابر با آن در برد واسط جایگزین شود.


✓ توجه: اگر تغییرات دمایی در مدت تست قابل توجه باشد، از یک استرین گیج در محل خنثی (جایی که فاقد استرین و هم‌دمای با  $R4$  است) روی قطعه‌ی تست استفاده می‌شود تا اثر تغییرات دمایی در اندازه‌گیری حذف شود.


۲- حالت نیم پل (Half-Bridge)

در این حالت یک استرین گیج در بالا و دیگری در زیر قطعه‌ی تست نصب می‌شود به گونه‌ای که به یکی استرین مثبت و به دیگری استرین منفی تحمیل شود. (اندازه گیری استرین خمشی)

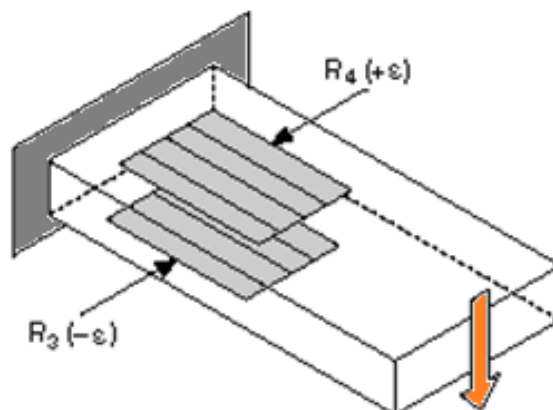


در این ترکیب مقاومت dummy وجود ندارد. نیمی از مدار پل در خارج از ماژول توسط دو عدد استرین گیج تکمیل می‌شود.

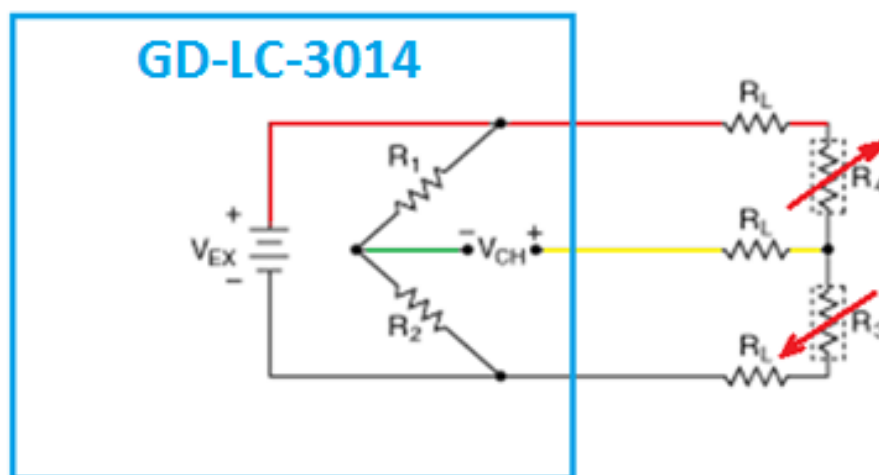

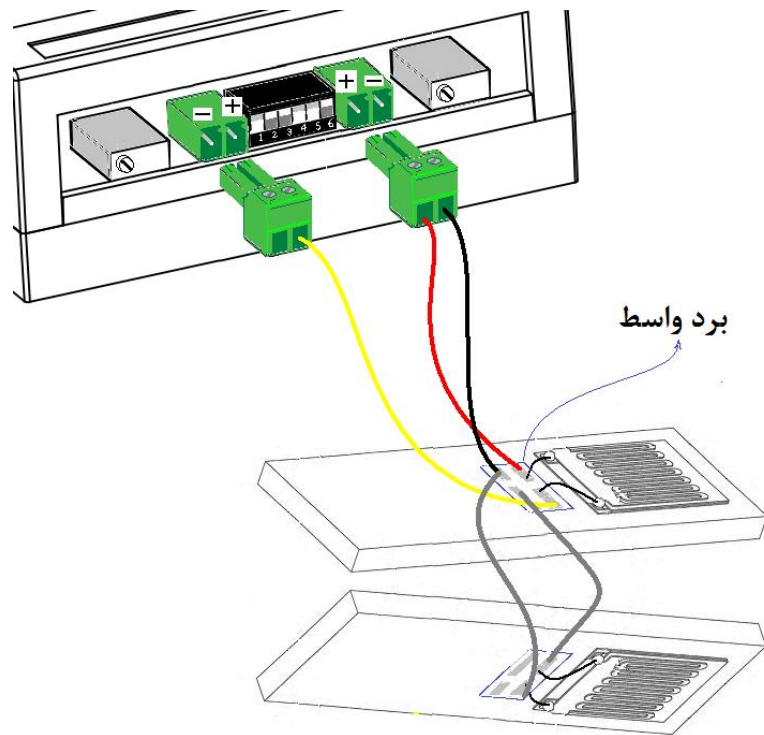


بردهای واسط به همراه ماژول قابل سفارش است. یکی برای استرین گیج در زیر قطعه‌ی تست و دیگری برای سنسور نصب شده بر روی قطعه‌ی تست. از این بردها برای اتصال سیم‌های بسیار نازک استرین گیج به سیم‌های متصل شونده به ترنس‌میتور استفاده می‌گردد.

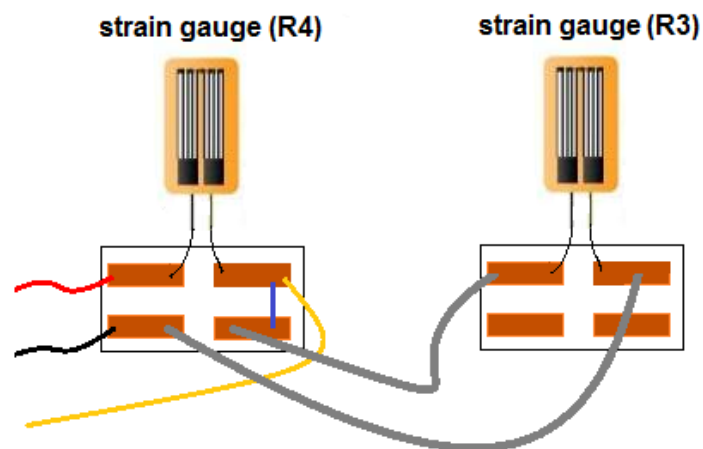


۳- حالت تمام پل (Full-Bridge)

در این حالت دو گیج در بالا و دو گیج در زیر قطعه‌ی تست نصب می‌شود و استرین یا تنش اعمال شده به قطعه به هر چهار سنسور منتقل می‌شود.

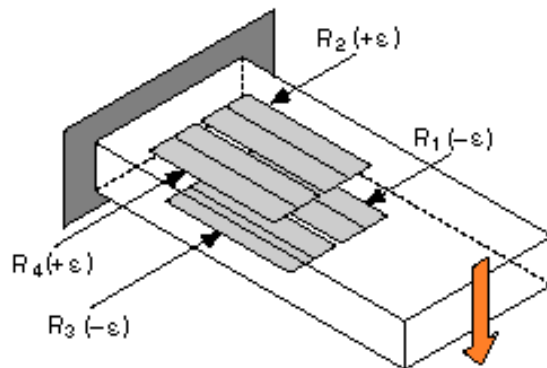

این ترکیب مداری همان آرایشی است که در Transducer هایی مثل لودسل، ابزارهای اندازه‌گیری جابجایی، برخی فشارسنج‌ها و ... وجود دارد و اتصال سیم‌ها به ماژول مشابه لودسل است.

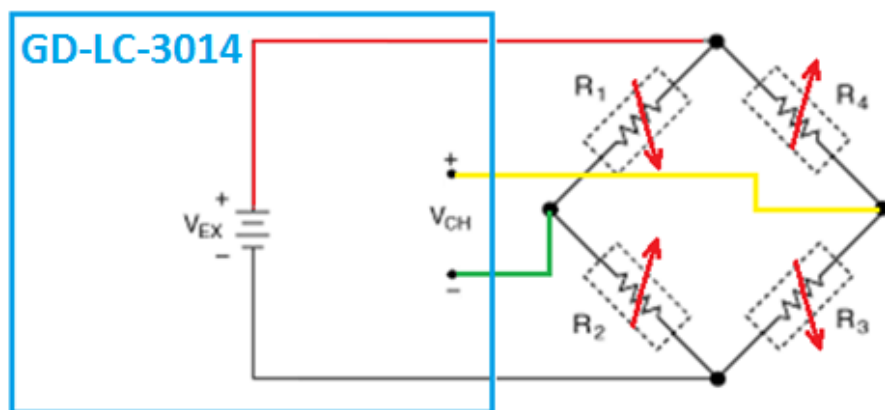

## ۷. محاسبه استرین

توجه: فرمول های این قسمت، بر مبنای مدار مورد استفاده ارائه شده است.

محاسبه استرین در سه مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول مقدار اصلی ورودی، در مرحله دوم مقدار تغییرات واقعی و در مرحله آخر مقدار استرین محاسبه می شود.

الف) محاسبه  $V_{in}$ 

- اگر خروجی در حالت جریانی باشد، جریان بر حسب آمپر باید در فرمول زیر قرار گیرد تا تغییرات اصلی ورودی ( $V_{in}$ ) بدست آید.

$$V_{in} = I_o - 0.01$$

- اگر خروجی در حالت ولتاژی باشد، ولتاژ اندازه گیری شده بر حسب ولت باید در فرمول زیر قرار گیرد تا تغییرات اصلی ورودی ( $V_{in}$ ) بدست آید.

$$V_{in} = (0.002 \times V_o) - 0.01$$

## ب) محاسبه تغییرات واقعی ورودی

باید تغییرات ولتاژی را بیابیم که صرفاً مبین تغییرات اهمی استرین گیج (مستقل از تغذیه مدار و آفست اولیه) باشد:

$$V_r = \frac{(V_{in} - V_{ib})}{V_{ex}}$$

$V_{in}$ : ولتاژ اصلی ورودی

$V_{ib}$ : ولتاژ آفست اولیه پل وتستون

$V_{ex}$ : ولتاژ تغذیه مدار پل وتستون

## ج) محاسبه استرین

مقدار دقیق استرین ورودی بر حسب ولتاژ  $V_r$  بصورت زیر محاسبه می شود.

فرمول محاسبه	نوع مدار پل
$\text{Strain } (\epsilon) = \frac{-4V_r}{GF(1+2V_r)} \times \left(1 + \frac{R_L}{R_g}\right)$	Quarter-Bridge
$\text{Strain } (\epsilon) = \frac{-2V_r}{GF} \times \left(1 + \frac{R_L}{R_g}\right)$	Half-Bridge
$\text{Strain } (\epsilon) = \frac{-V_r}{GF}$	Full-Bridge

$V_r$ : تغییرات واقعی ورودی (محاسبه شده در مرحله ب)

GF: گنج فاکتور (پارامتر مربوط به استرین گنج)

RL: مقاومت سیمها

Rg: مقاومت نرمال استرین گنج

در محدوده استرین های کوچک (۱٪) با تقریب بسیار خوبی می توانیم محاسبات را ساده کنیم.

$$\epsilon = \frac{-4 \times V_{real}}{GF + 2 \times GFV_{real}} \cong \frac{-4 \times V_{real}}{GF}$$

استفاده از فرمول ساده شده در استرین های بزرگتر، اندکی خطا ایجاد می کند.

برای راحتی کاربر یک فایل Excel با نام Strain calc آماده شده است که محاسبات را بصورت اتوماتیک انجام می دهد. این فایل در سایت قابل دانلود می باشد.

## ۸. کالیبراسیون ورودی/خروجی

ماژول ۳۰۱۴ کالیبره شده تحویل مشتری می‌گردد، اما اگر به هر دلیل از کالیبره خارج شد می‌توانید طبق روال زیر و توسط یک کالیبراتور ولتاژ (که امکان اعمال خروجی  $mV$ ) ماژول را کالیبره کنید. کالیبراسیون ماژول در نقاط کار نزدیک به انتهای بازه‌ی اندازه‌گیری انجام می‌شود.

- تغذیه را جدا کنید و توسط Dip Sw تنظیمات را برای انتخاب بازه ورودی/خروجی انجام دهید.
- نوع مدار پل را در حالت Full Bridge قرار دهید.
- مدار تنظیم آفست را با تنظیم Dip-Sw از مدار خارج کنید.
- جعبه ماژول را باز کنید تا به پتانسیومتر چند دور SPAN دسترسی پیدا کنید.
- محاسبات زیر را انجام دهید.

محاسبه چهار پارامتر برای کالیبراسیون	مثال (در شرایط بازه ورودی $mV \pm 10$ و بازه خروجی $V \pm 10$ )
$Lci = Min\_input + FSI \times 0.05$	$Lci = -0.01 + (0.01 \times 0.05) = -0.0095 = -9.5mV$
$Hci = Max\_input - FSI \times 0.05$	$Hci = 0.01 - (0.01 \times 0.05) = 0.0095 = 9.5mV$
$Lco = Min\_output + FSO \times 0.05$	$Lco = -10 + (10 \times 0.05) = -9.5$
$Hco = Max\_output - FSO \times 0.05$	$Hco = 10 - (10 \times 0.05) = 9.5$

حد بازه‌ی ورودی	FSI	کمترین مقداری که باید توسط کالیبراتور اعمال شود.	Lci
حد بازه‌ی خروجی	FSO	بیشترین مقداری که باید توسط کالیبراتور اعمال شود.	Hci
خروجی واقعی در ورودی حداقل	RoL	کمترین مقداری که باید اندازه‌گیری شود.	Lco
خروجی واقعی در ورودی حداکثر	RoH	بیشترین مقداری که باید اندازه‌گیری شود.	Hco

- تغذیه ماژول را متصل کنید.
  - مقدار Lci را توسط کالیبراتور به ورودی‌ها اعمال کنید و خروجی واقعی (ROL) را اندازه‌گیری کنید.
  - مقدار Hci را توسط کالیبراتور به ورودی‌ها اعمال کنید و خروجی واقعی (ROH) را اندازه‌گیری کنید.
  - مقدار پتانسیومتر SPAN را آنقدر تغییر دهید تا رابطه زیر برقرار شود:
- $$Lco + Hco = ROL + ROH$$
- در صورت برقراری رابطه ماژول کالیبره شده است.



## ۹. کالیبراسیون شانت

بعد از نصب استرین گیج و قبل از اجرای تست اصلی بایستی از صحت نصب سنسور و دقت سیگنال دریافتی در دستگاه داده برداری مطمئن شویم. با استفاده از روش کالیبراسیون شانت، دقت کلی اندازه گیری بررسی می شود. ساده ترین روش برای ایجاد تغییر مشخص در مقدار اهم استرین گیج موازی کردن یک مقاومت چندصد کیلو اهمی با استرین گیج است.

قبل از موازی کردن باید مقدار مقاومت و همچنین مقدار استرین گیج را ( در همان حالتی که نصب شده) توسط یک اهم متر دقیق اندازه گیری کرده و مقاومت معادل و مقدار تغییری که در دستگاه داده برداری انتظار داریم را حساب کنیم. سپس مقدار خروجی را در حالت آزمایش عملی اندازه می گیریم و با هم مقایسه می کنیم. بهتر این است که این کار با چندین مقاومت تست شود.

اگر اندازه گیری مقاومت ها با اهم تر دقیقی انجام شده باشد، می توان به نتایج روش تئوری اعتماد کرد. با مقایسه ی نتایج، ضریب اصلاحی در سیستم اندازه گیری در نظر گرفته می شود که نتایج عملی را به نتایج تئوری نزدیک کند.

جهت اجرای کالیبراسیون شانت در اینجا از کیت Strain Gauge Bridge استفاده می کنیم. به کمک این ابزار یک تغییر مشخص به ورودی ماژول وارد می کنیم، سپس مقدار خروجی تئوری و عملی با هم مقایسه می شود تا دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. روش اجرای کالیبراسیون شانت توسط کیت پل استرین گیج و ماژول ۳۰۱۴ را می توانید در سایت ما مشاهده کنید.



021 77578105-07

0937-5773500  
0919-2491307

info@gundo.ir

Google

<https://gundo-embedded.com>